

東亜国内航空株式会社所属
日本航空機製造式YS-11型JA8665
に関する航空事故報告書

昭和52年11月1日
航空事故調査委員会議決（空委第46号）

委 員 長	岡 田	實
委 員 員	山 口	弘
委 員 員	諏 訪	義
委 員 員	上 山	勝
委 員 員	八 田	忠
		夫
		三

1 航空事故調査の経過

1.1 航空事故の概要

東亜国内航空株式会社所属日本航空機製造式YS-11型JA8665は、昭和52年8月9日同社の定期021便として千歳飛行場を離陸し、女満別空港の滑走路36に11時08分ごろ着陸したが、その際胴体着陸となった。

機体は中破したが火災は発生しなかった。同機には乗組員4名と乗客66名（内幼児2名）がとう乗っていたが死傷はなかった。

1.2 航空事故調査の概要

昭和52年8月9日～11日 現場調査

1.3 原因関係者からの意見の聴取

昭和52年10月20日 意見聴収

179001

2 認定した事実

2.1 飛行の経過

事故当日、JA8665は東亜国内航空株式会社の定期021便として千歳飛行場、女満別空港間に就航した。

当該機は事故當日前夜千歳飛行場において整備士により到着時点検及び中間点検を、また事故當日08時30分ごろから10時10分まで出発前点検の各整備点検が行われ異常は認められなかった。

事故當日、千歳飛行場で機長が出発前に入手した09時00分の気象情報によれば、女満別空港は雲底が最低気象条件以下であったが、視程は悪くなく、機長は現地の状況により着陸不能の場合は目的地を変更する計画で飛行することとした。

当該機は、高度11,000フィートで航空路白5、帯広NDB、航空路白4を経由し、女満別空港に至る計器飛行計画を札幌航空交通管制部に通報し承認されたので、機長が左席、副操縦士が右席に着席し10時18分に離陸した。

同機は飛行計画どおり飛行し、イーストトカチ（位置通報点）を10時44分に高度11,000フィートで通過した。

10時46分20秒、同機は女満別ラジオと交信し、同ラジオを通じて札幌航空交通管制部に女満別空港に対する進入許可を求め、10時48分26秒に許可された。

その後同機は10時52分ごろ高度11,000フィートから離脱し徐々に高度7,000フィートまで降下したが、その間10時52分50秒からディセンドチェックを行い完了した。

11時00分ごろ女満別NDB上空に達し、その後はADF進入方式に従って磁方位20度方向に変針し降下を続けた。11時00分33秒からアプローチチェックを開始し完了した。11時03分ごろ高度約2,300フィートで方式旋回を終え、機首方位を磁方位180度方向に維持し女満別NDBへ向け降下を続けた。その間に11時04分ごろから着陸前チェックを行った。

このチェック項目中、フラップ全開とギャレバーダウン及び脚位置指示灯の2項目について、雲が低く進入限界高度に達する以前であったので保留された。

高度800フィートで進入を継続し、滑走路末端から約1マイル付近に達した際、滑走路を視認したので、同機は右旋回し、ダウンウインドレグに入り周回経路に入った。

同機の操縦は千歳飛行場の離陸及び日高山脈を通過したころから、ダウンウインドま

179002

で副操縦士が行っていた。

機長はターニングベース付近で副操縦士から操縦を引継ぎ操縦桿を握った。

この付近では雲が低く滑走路視認が非常に困難な状態であったが、同機は計器速度約130ノット、バンク角30度で円弧を書きながら、やや高めで最終進入経路に入った。

機長は同機が滑走路36に正対した時点でのフラップを全開にした後、副操縦士に操縦業務を行わせた。

その後エンジン出力を絞りつつ降下していったが、接地約30秒前に脚警報音が鳴り約1秒間で消えた。

同機は接地約13秒前ごろ、若干出力を増し滑走路36末端から約265メートル付近に左側プロペラより接地し、次いでインナーフラップ、主脚ドア等が接地し、約520メートルを滑走路中心線沿いに滑走して停止した。

2.2 人の死亡、行方不明及び負傷

死 傷	と う 乗 員		そ の 他
	乗 組 員	そ の 他	
死 亡	0	0	0
重 傷	0	0	0
軽 傷	0	0	0
な し	4	66	

2.3 航空機の損壊の程度

中破

2.4 航空機以外の物件の損壊

なし

2.5 乗組員に関する情報

機 長 昭和15年2月13日生

定期運送用操縦士技能証明書 第1477号

昭和46年6月30日取得

限定事項 陸上多発日航製式YS-11型

179003

航空級無線通信士 第HNE27号 昭和38年12月11日取得
第1種航空身体検査証明書 第11401858号

有効期間 昭和52年5月28日から昭和52年11月27日まで

機長発令 昭和46年9月1日

総飛行時間 6,109時間37分

同型式飛行時間 5,846時間25分

最近30日間飛行時間 42時間42分

副操縦士 昭和19年1月12日生

事業用操縦士技能証明書 第4072号

昭和46年12月24日取得

限定事項 陸上多発日航製式YS-11型

計器飛行証明 第2363号 昭和47年9月2日取得

航空級無線通信士 第BUE-9号 昭和45年11月2日取得

第1種航空身体検査証明書 第11351757号

有効期間 昭和52年2月25日から昭和53年2月24日まで

総飛行時間 2,410時間45分

同型式飛行時間 2,137時間30分

最近30日間飛行時間 64時間51分

2.6 航空機に関する情報

型式 日本航空機製造式YS-11型

製造番号 第2026号

製造年月日 昭和41年8月8日

耐空証明書番号 第東47-255号

有効期間 昭和47年9月6日から

整備規程（東亜国内航空株式会社）の適用を受けている期間

総使用時間 23,641時間33分

D 整備後使用時間 5,822時間59分

C " 496時間26分

B " 6時間10分

179004

2.7 気象に関する情報

網走地方気象台女満別空港出張所による事故当日の気象観測値は次のとおりである。

09時00分：風向360度風速0.8ノット、視程3,000メートル雨、雲量4/8層雲雲高500フィート、雲量6/8層雲雲高600フィート、雲量8/8層雲雲高800フィート、気温16°C／露点16°C、高度計規正値29.33

記事もや

11時00分：風向350度風速1.0ノット風向変動330度／030度、視程5,000メートル雨、雲量2/8層雲雲高400フィート、雲量4/8層雲雲高500フィート、雲量8/8層雲雲高700フィート、気温16°C、高度計規正値29.31

11時08分：風向350度風速1.0ノット、視程5,000メートル雨、雲量2/8層雲雲高400フィート、雲量4/8層雲雲高500フィート、雲量8/8層雲雲高700フィート、気温16°C／露点16°C、高度計規正値29.31

2.8 通信に関する情報

別添1, 2参照

2.9 航空機の損壊に関する情報

- (1) ノーズギヤ及び両メインギヤ格納ドアは閉の状態で擦過破損。
- (2) 胴体前方下面外板——擦過及び軽度の歪み変形。
- (3) 主翼インナーフラップ最内端が擦過、上方に曲り。
- (4) ATCトランスポンダーアンテナ、ADFループアンテナカバー及びADFセンスアンテナ——擦過破損。
- (5) 左右プロペラ全ブレード先端が内側に湾曲。

3 事実を認定した理由

3.1 解析

3.1.1 機長及び副操縦士は適法な資格を有しており、身体状態から事故原因に直接関連があると認められる不具合な事項は発見されなかった。

179005

- 3.1.2 J A 8665は適正な耐空証明を有し、定時及び日常点検は規定どおり実施されており、事故発生前に不具合はなかったものと推定される。
- 3.1.3 事故後の調査結果、ノーズギヤ及び両メインギヤはUP Lockの状態になっており、各ギヤ格納ドアは破損の状況からも閉の状態で滑走路に擦過したものと認められる。
- 3.1.4 脚機構を調査した結果、Up Lock及びDown Lock の正常な作動が確認され、また脚位置指示灯も正常に点灯し、油圧系統及び電気系統に異常は認められなかった。
- 3.1.5 スロットルレバーの脚警報システムの作動状況を調査した結果、規定位置で警報音が鳴り、ギヤレバーについている警報灯も点灯した。
また、ブザーカットスイッチを押すと警報音は止まり、レバーの警報灯は点灯したままであり異常は認められなかった。
- 3.1.6 チエックリスト（ディセンド、アプローチ及びビフォアランディング）の点検は方式に従って実施されたが、フラップ下げ（35度）及びギヤレバーダウンの2項目については、雲が低く進入限界高度に達する以前であったので保留された。
- 3.1.7 事故当日、機長は女満別空港の着陸に際し、副操縦士に対し、操縦感覚の習得のため、操縦桿を握らせ指導訓練を実施した。
当該機の操縦は、ターニングベース付近から機長が行ったが、機長は同機が滑走路36に正対した時点でフラップを全開にした後、出力調整及び操縦を副操縦士に行わせたものと推定される。
なお機長は手を添えていたと口述している。
- 3.1.8 進入経路上は当時雨で雲が低く、ターニングベース付近から最終進入経路にかけても雲が低くたれこめていたため、滑走路の視認が非常に困難な状態であったものと推定される。
このため、機長及び副操縦士の注意が滑走路の視認と最終進入のための操縦に集中し、かつ機長は脚が出ているものと思いこみ、副操縦士に対する指導に、また副操縦士は操縦感覚の習得に注意が集中しすぎて、確認の呼称等に適確を欠き、通常ターニングベース付近で実施される脚出しの操作を失念し、またフラップセット後のコールアウトによるギヤレバーの最終確認も失念したものと推定される。
- 3.1.9 最終進入経路上で出力を絞りつつ降下した際、脚警報装置が作動し警報音が音声記録装置に記録され、約1秒後消えているが、警報装置に異常が認められなかったことから、乗組員のいずれかがブザーカットスイッチを操作したものと推定される。

3.1.10 事故後の調査でギヤレバーがダウンの位置にあったが、機材の破損状況及び機能の調査結果、ギヤレバーのダウン位置については、胴体着陸後操作されたものと推定される。

4 結 論

- (1) 機長及び副操縦士は適法な資格を有し、身体状態から事故原因に直接関連があると認められる不具合な事項は発見されなかった。
- (2) J A 8665は適正な耐空証明を有し、定時及び日常点検は規定どおり実施されており、事故発生前に不具合はなかったものと推定される。
- (3) 調査の結果、脚機構の作動及びそれに伴う警報装置の機能に異常はなく、着陸装置の各ドアは閉の状態で滑走路に擦過したものと認められる。
- (4) 各チェックリストの確認は方式に従って実施されたが、着陸前のチェックリストにおいてギヤレバー及びフラップの操作については保留された。
- (5) 機長は着陸に当って副操縦士に対し、指導訓練を実施した。
- (6) 着陸時において、滑走路の視認及び最終進入のための操縦に注意が集中し、確認の呼称等に適確を欠き、脚出しの操作とその確認を失念したものと推定される。
なお、これは着陸時の気象状態が悪かったこと及び副操縦士の訓練が実施されていたことが関与しているものと推定される。
- (7) 脚警報音の停止は乗組員のいずれかによりブザーカットスイッチが操作されたものと推定される。
- (8) ギヤレバーのダウン位置については、胴体着陸後操作されたものと推定される。

原 因

本事故は着陸に際し、機長及び副操縦士が脚出しの操作及びその確認を失念したことによるものと推定される。

179007

J A 8665 C V R 内容

時刻	対空 (機長)	通話 内容	機 長	操縦 士	記入 欄
10:48--00	J A 8665	女満別 RADIO	TOA DOMES 021, Meman betsu, over.		
10:48-26			ATC clears TOA DOM - E S 021 for approach to Memanbetstu airport, over.		
10:48-32		Roger, cleared to approach to Memanbetstu airport, advise to 021.	Standing by leaving 11 thousand.		
10:48-38					
10:48-40		I'll do, we'll report let down.			今(の)うちにLANDINGブリッジをやめておきます。
					THRESHOLD at 95.
					V2 98, 96 TRIMMER 98%
					010 0211 / 4400
				

179008

RUNWAY 36 サークリングしま
す。DECISION HEIGHT 800
ELEVATION 69, MINIMUM
CIRCLING ALTITUDE 600
です。一応 600まで下げまして、
いや800まで下げます。状況によっ
てMINIMUM CIRCLING ALT
の600まで下げます……状況
によつてはRIGHT BREAKして
LEFT CIRCLINGに入ります。
VIS.... CALL OUT ITEM
COMPANY STANDARD, M-
ISSED APPROACH PROCE
DURE (LEFT TURN) 3500
on 080, THEN LEFT TURN
TO MEMANBETSU RADIO
BEACON AND HOLD,.....

OK

風が11ノットですかのでRUNWAY
18は無理ですね。

そうだね。無理だね。……
帰りは1万でちょうどいいや、
これは。
はい。

		DME 50 マイルで DESCEND します。
		ちよつとお願ひします。 You HA- VE SIR.
	I HAVE CONTROL. 了解。	
10:52-07	Memanbetsu Radio, TOA DOMES 021, leaving 11 thousand over.	了解。 TOA DOMES 021. Ro- ger, surface wind 010 degrees 10 knots, runway 36. Report over Meman- betsu over.
10:52-15		
10:52-30	Roger, runway 36. Report over Memanbe- tsu.	CIRCUIT BREAKER C'K 願います。 OK.
		C'K LIST を願います。 OK. ALL IN.

179010

179011

		OUTBOUND	020	020
10:58-57	'180 INBOUND.	FLAP 10 請けます。		
	DME が近くへと戻る。	入ります。		
	#1のHEADING SELECTER を180度にSET 願います。	FLAP 20 請けます。		
10:59-31	Memanbetsu Radio TOA DO- MES 021. Checked Meman betsu on the hour, also leaving high station, over.	TOA DOMES 021. Roger, report complete procedure turn inbound, over.	OK.	SEAT BELT.NO SMOKING.....
10:59-39				NOW 1 MINUTE PAST.
10:59-45	We'll do.			APPROACH C'K 請けます。
11:00-33				SEAT BELT. NO SMOKING.

179012

ON	FULL BOOSTER PUMP.	BOTH ON	MANUAL. 2 MINUTES.	ON
	FUEL HEATER.			
	GEAR LEVER.	NEUTRAL		
	BY PASS LEVER.	NORMAL		
	HYDRO PRESSURE AND QUANTITY.		CHECKED. NORMAL.	
	FUEL TRIMMER.		STANDBY ONE.	
			OK, STANDBY, TRIMMER, HEATER つけた。 —	
			ADFはちゃんとしているようだ けど。	
			TOA DOMES 021, 0200 WX over.	
			Wind variable between 330 degrees and 030 degrees 10	
			Go ahead 021.	
			11:00-54	

179013

		knots, visibility 5000 meters, present weather rain, cloud 2 octas 400 4 octas 500 8 octas 700 temperature 16 QNH 2931, mist , over .	
11:01--23	Roger 2931. Copied WX.	Thank you very much .	
11:01 -33			
		全般問題解決。	
		CEILING 700 たどかわらず。 2430#。	# 1 HEADING SELECTOR. MISSED APPROACH HEADING 080 お願いします。
		はい。	FUEL HEATER OFF .
		はい, 080.	TRIMMER, APPROACH TRIM SET 頂けます。
		はい, HEATER OFF, さて もうよつと入れておくから。	TRIM SET 頂けます。
			TRIMMER, APPROACH TRIM MER.

179014

			APPROACH CK COMPLETE.
11:03-13	Memanbetsu Radio, TOA DOMES 021 . Completed pro- cedure turn inbound, over.	OK. COMPLETE APPR OACH C'K.	
11:03-30	We ' 11 do.	HPC. LOCK OUT.....	RADAR STANDBY. BEFORE LANDING C'K 驚いります。
		LOCK OUT.	
11:04-02		OK. ANTI-ICING は入れとくが π-FUEL HEATER AND LIGHT.	LOCK OUT.
		FLAP	OFF AND CUT.
			SPILL VALVE AND FOOT WARMER.
			20.

179015

		PROP LIGHT AND HPC ON AND LOCK OUT.	MANUAL AND OFF.
	FUEL TRIMMER.	STANDBY. DAY TRIM.	
	W/M SYSTEM.	ON.	
	RADAR.	STANDBY.	
	GEAR LEVER AND LIGHT.	STANDBY ONE.	
	OK.		
	GEAR, FLAP, TRIMMER, SPILL タクシ。	100 BEFORE DECISION HEIGHT. (WIPPER (ワiper)) この辺で.....	それではありますよ。 もうちょっとおろして。 もうちょっとおろす。
11:04-46			

179016

11:06-00		OK. RUNWAY. ここからずっとひねり込む。 この高度でいい。	この高度でいいですか。
11:06-09	Memanbetsu, 021. Field in-sight , entering left down wind for runway 36.	(WIPPER HIGH) もっと開いて。 近いなー。 この辺でいいかな。高度はね。 こう廻してね。……これから 廻りこんで……グッ…と急旋回。 400を……30度バンク。 これ以上高度落さない。 ……足を使う。足を。 ほい。	この高度でいいか。高度はね。 こう廻してね。……これから 廻りこんで……グッ…と急旋回。 400を……30度バンク。 これ以上高度落さない。 ……足を使う。足を。 ほい。
11:07-10	OK. I HAVE.	YOU HAVE, SIR.	FULL FLAP
11:07-23	 ほい、YOU HAVE.低いね。	FULL FLAP


179017

11:07 35		ヒー (脚警 報音約1秒級)
		ちよつと重いからね。	ほい。そうですね。
	大丈夫だから。		
	120. 大丈夫。	
		POWERを少しだせ。若干たせ。	
		OK. GOOD. それでいい。	
	重いから.....グッ一と落せ。グッ一とだよ。おどせ。	
		どーんと落せ。	
		ザー (胴体接地擦過音)	
11:07-52			
11:08-05			

179018

推定着陸経路図



別添2

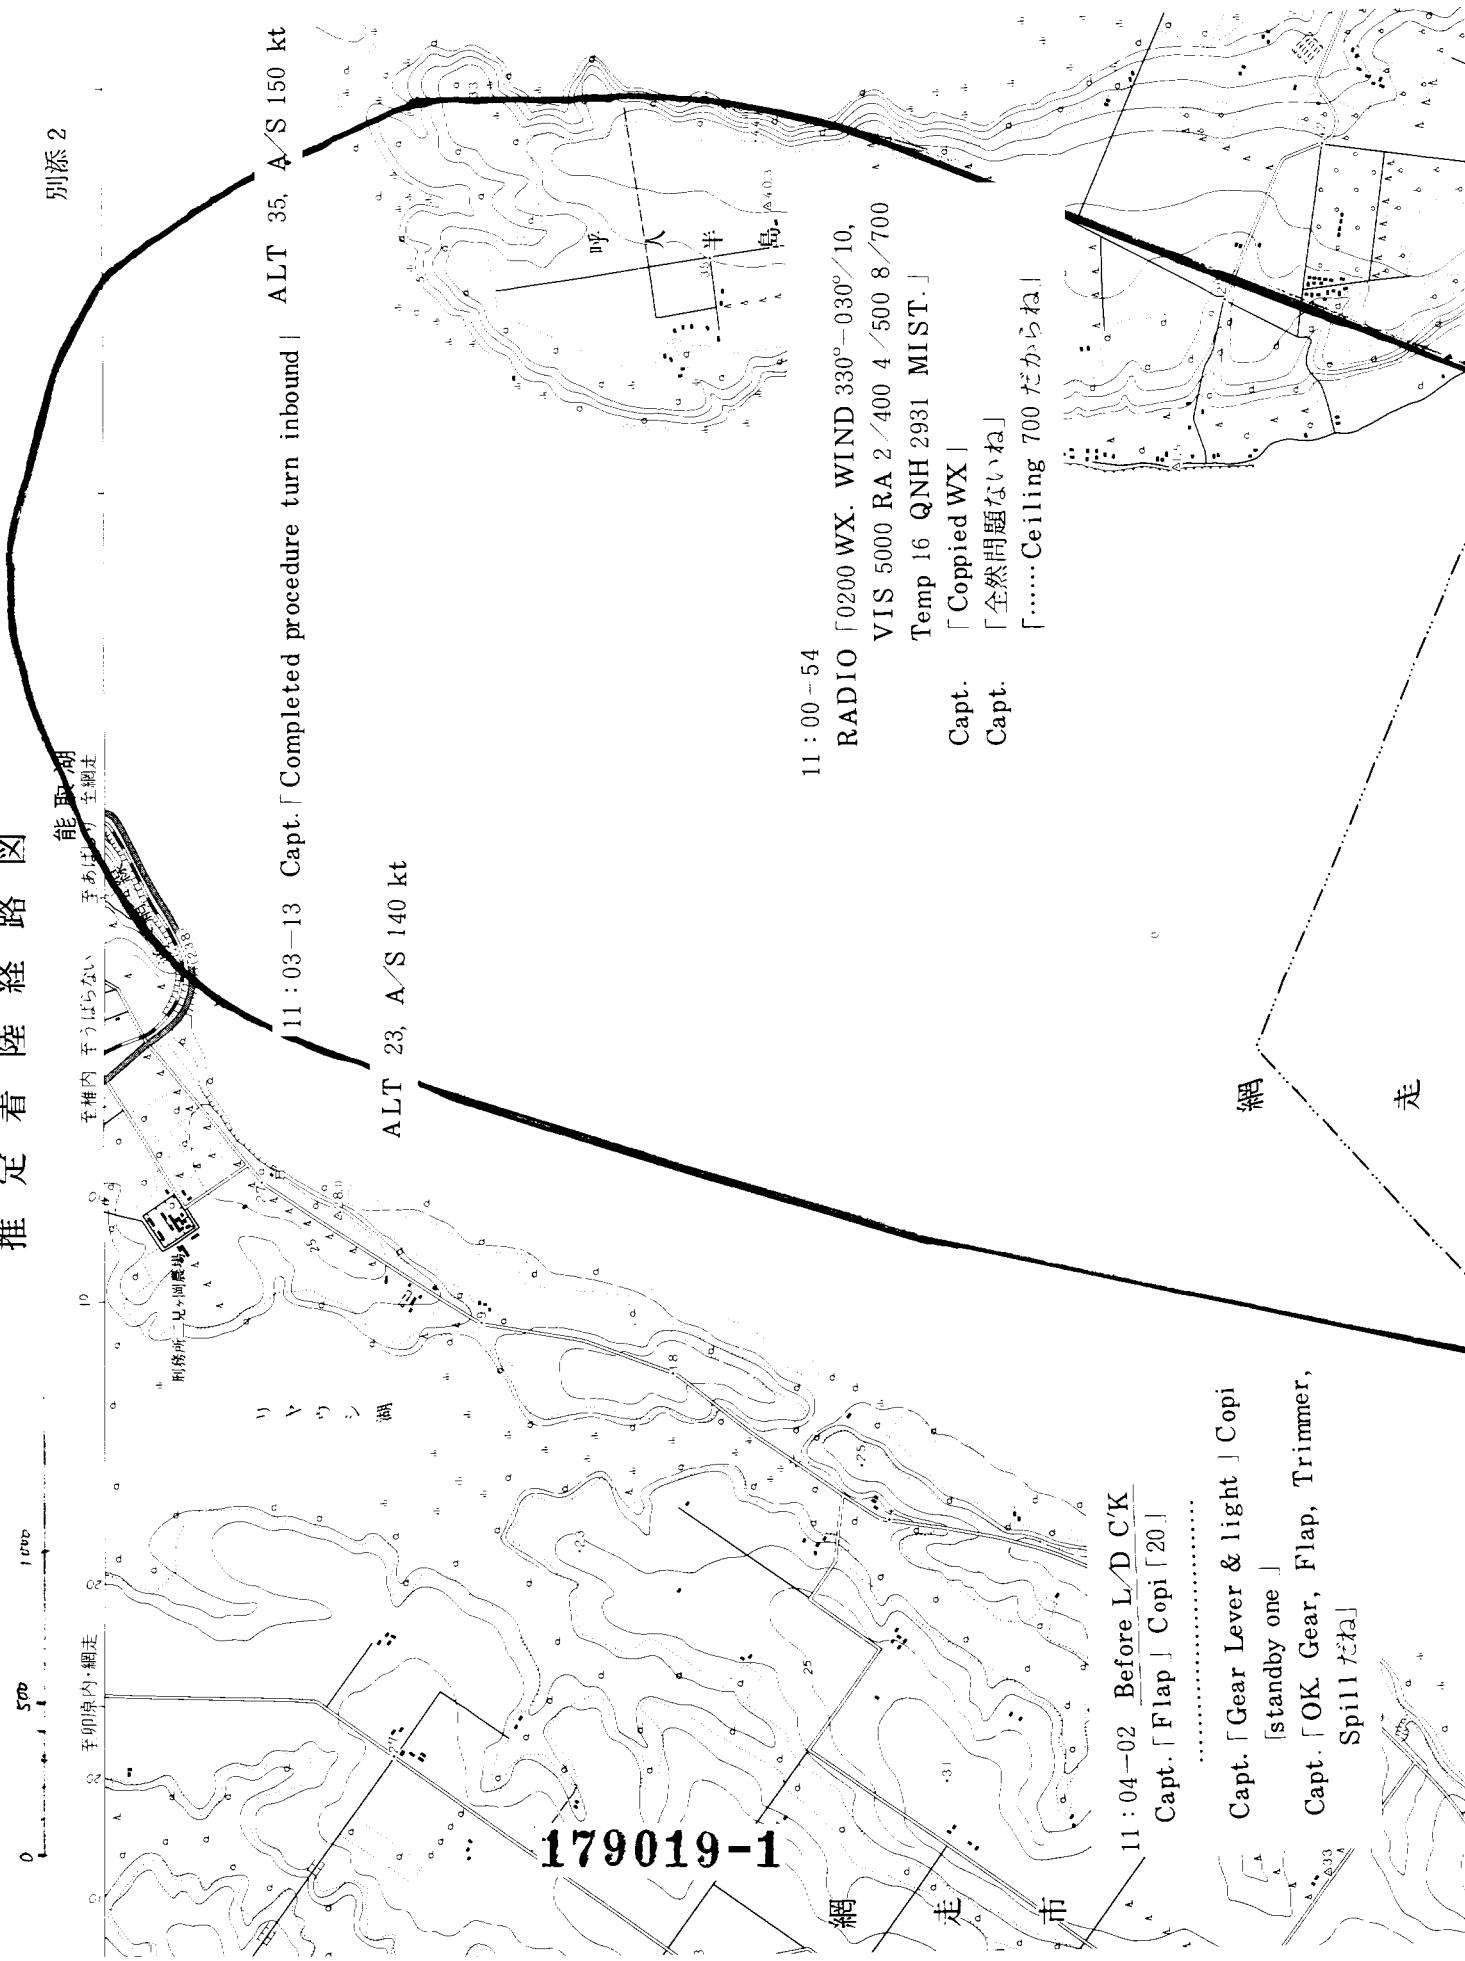

11:00-54

RADIO [0200 WX. WIND 330°-030°/10,
VIS 5000 RA 2/400 4/500 8/700
Temp 16 QNH 2931 MIST.]

Capt.
Capt.
Copied WX |
「全然問題ないね」
「.....Ceiling 700 だからね！」

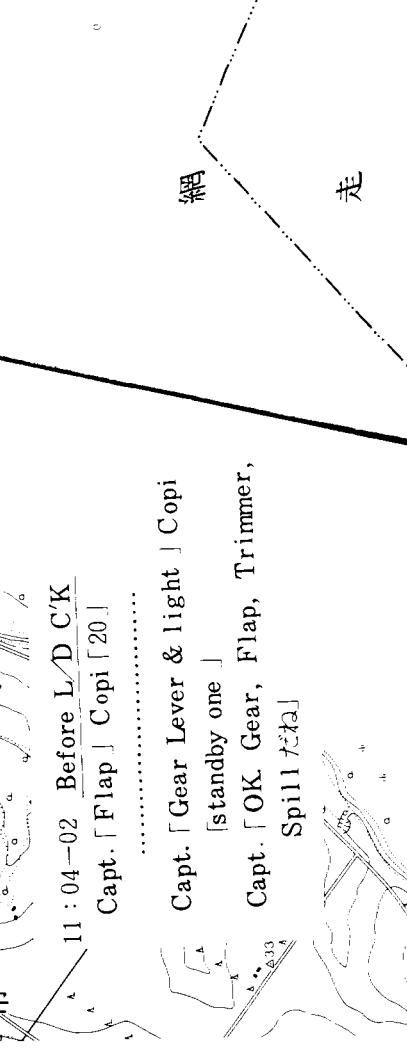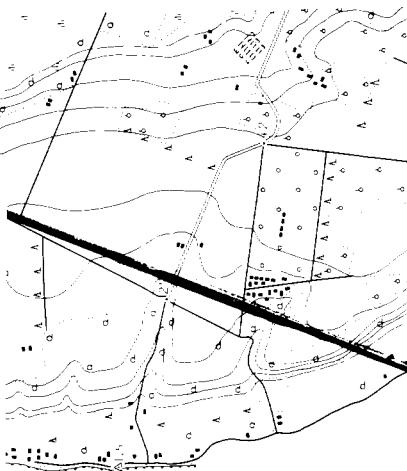

Spill だね]

走 湖

11 : 04—46 WIPPER 作動

11 : 00—33 Approach CK

Capt. [Gear Lever] — Copi [Neutral]

" [By-pass Lever] — " [Normal]

" [Hydro Pressure] — " [C'kd Normal]

Quantity |

179019-2

ALT 8, A/S 140 kt

11 : 06—09 Capt. [Field in-sight, entering
left down wind for RW 36]

ALT 6, A/S 130 kt E

11 : 06~09 Capt. [Field in-sight, entering
left down wind for RW 36]



10 : 52-50. Descend C'K

11 : 07-35 (-36) ピー(脚警報音)

11 : 07-27 Capt. [... {はい You HAVE]

ALT 5, A/S 130 kt

11 : 07-23 Capt. [Full FLAP]

11 : 07-10 Capt. 「OK. I have]
Copi 「You have, sir.]

179019-4